

# LINEA inner corner opal / asymmetric

wall system

058-6111638AA



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Cuerpo de lámpara y tapa frontal de perfil de aluminio extrusionado; versión angular; elemento de esquina de 90° - inner corner; para sistemas de iluminación; ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en negro intenso; apropiado para el montaje en pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; componente de luz directa: tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; componente de luz indirecta: con lente asimétrica de cálculo especial para intensidades luminosas homogéneas (montaje para la iluminación del suelo o del techo); color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa

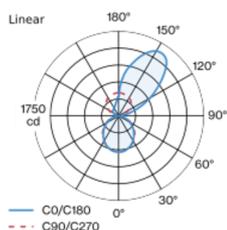

## Diseño del producto

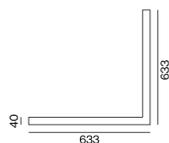

## General

Techo / Pared | Superficie

negro intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

indirecto 2310 lm | direct 1940 lm

total 4250 lm

3520 lm/m

## LED

4000 K

IRC  $\geq 90$

L85 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>f(1-15)</sub>: 88

MR 0.76 | MDER 0.69

## Óptico

High Performance Opal / Asymmetric | asymmetric

PstLM  $\leq 1.0^2$  <sup>3</sup> | SVM  $\leq 0.4^2$  <sup>3</sup>

## Eléctrico

DALI-2

CP1 | 220-240 V

sistema 35 W

sistema 121 lm/W <sup>4</sup>

29 W/m

## Físico

longitud 633 mm | ancho 633 mm | altura 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> Lineal

<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>4</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje

