

# NOBA 60 suspended 3 lamps

MOVE IT PRO  
086-71209358W



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_


Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_




Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; de 3 lámparas; superficie gun metal anodizada; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; suspendido con pendular de 2000 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lente de cristal plano-convexa alta calidad; ángulo de apertura 67°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa

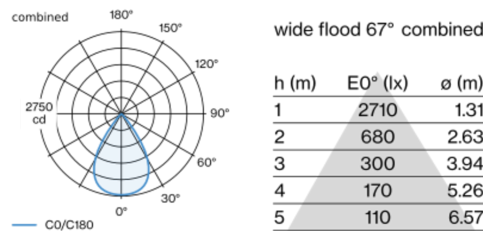

## Diseño del producto

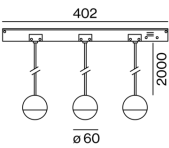

### General

Techo | Barra Suspendida  
gun metal  
Convertidor Negro intenso  
IP20  
2850 lm

### LED

2700 K  
IRC  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>h-15</sub>: 89  
MR 0.53 | MDER 0.48

### Óptico

wide flood | ángulo de haz 67°  
PstLM  $\leq 1.0^{1,2}$  | SVM  $\leq 0.4^{1,2}$

### Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.  
CP2 | 220-240 V  
sistema 28.8 W  
sistema 99 lm/W<sup>3</sup>

### Físico

longitud 60 mm | ancho 60 mm | altura 60 mm  
adaptador 402 mm  
suspensión 2000 mm

<sup>1</sup> combinado  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje

